

Q.「ミリングバー折れ検知」のエラーが出てバーを確認したところ折れていないようなのですがなぜですか。

- A. バー測長でバーの長さが変わったことを検知し表示されたエラーです。ミリングバーセンサー、ミリングバーホルダー、ミリングバー先端、主軸内面の清掃と、ミリングバーの締め直しを行い、「バー測長」アイコンをクリックして測長を行って下さい。ミリングバー先端に、PMMAが溶けて固まり付着したことが原因でバーの長さが変わったと検知することもあります。

