



Q. 主軸からミリングバーホルダーが取れなくなり「ミリングバー張り付き検知」や「ミリングバー格納NG」のエラーが出たのですがどうしたらいいですか。

A. 主軸のテーパ面とミリングバーホルダーのテーパ面に切粉等が張り付き、チャックを離しても主軸からミリングバーホルダーが離れないことが原因です。

①主軸端面とミリングバーホルダーの間に直径2mm程度のマイナスドライバーまたはスパナの14側を挿し込み、てこの原理でミリングバーホルダーを取り外して下さい。主軸端面とミリングバーホルダーが傷つかないようにマイナスドライバーまたはスパナに布等を被せて作業して下さい。

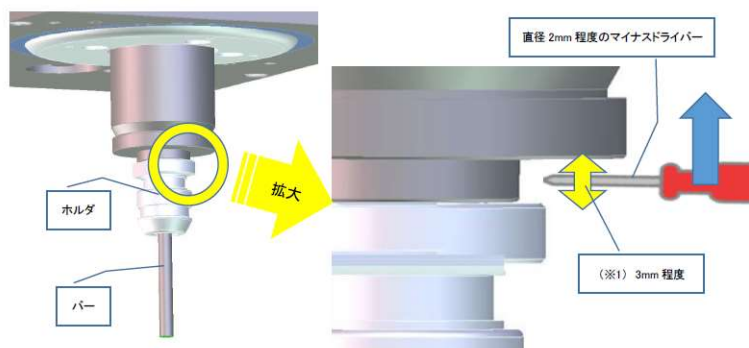

②主軸のテーパ面とミリングバーホルダーのテーパ面に張り付いた切粉を取り除いて下さい。主軸のテーパ面は鏡で映しながら確認して下さい。

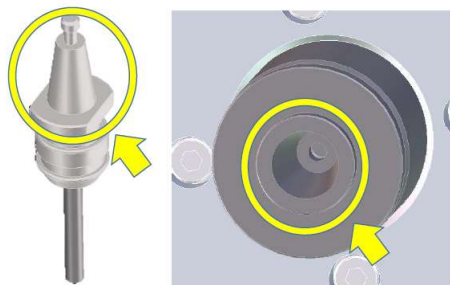

③ミリングバーホルダーの清掃を行い「バー測長」アイコンをクリックして測長を行った後、動作確認を行って下さい。

④改善しない場合、ミリングバーホルダーを交換し再度動作確認を行って下さい。

⑤改善しない場合、サポート窓口までご連絡下さい。